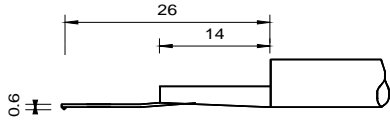
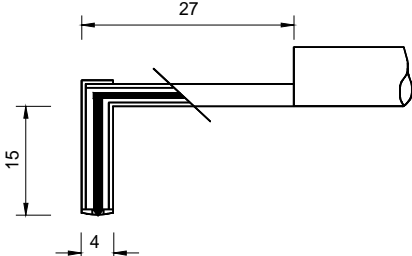
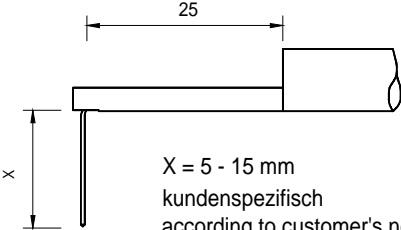
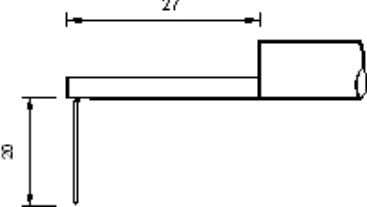
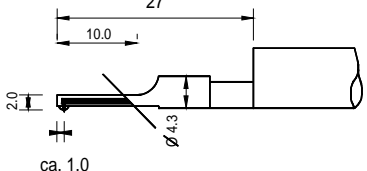
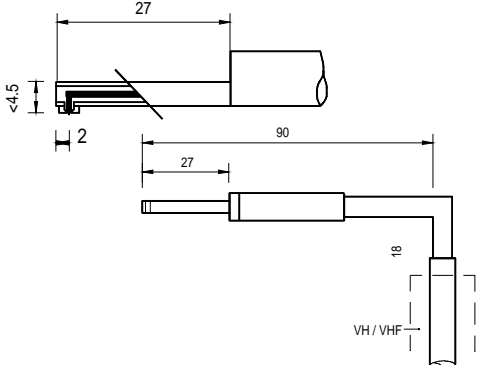
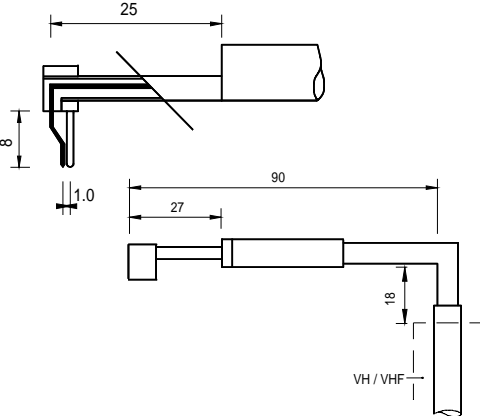
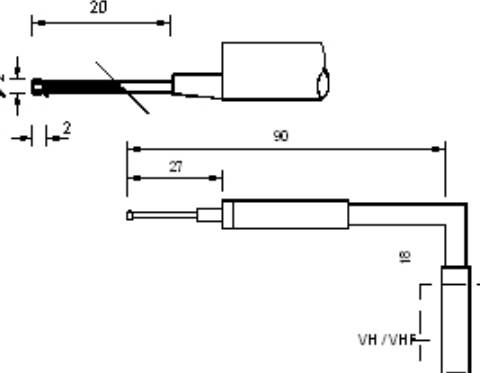





Taster ◆ Palpeurs ◆ Tracers

ASMETO AG
DIAVITE

| | | | |
|--|--|--|--|
| | AH | | |
| | AFH | | |
| | BH | | |
| | SH | | |
| | BZFH | | |
| <p>Achsen- und Schneidentaster AH Gleitkufenradius: 25 mm Anwendung: Zum messen von Werkzeugschneiden, kanten, Drähten und dünnen Achsen</p> | <p>Palpeur pour petit axes et lames AH Sabot : r=25 mm Utilisation: pour mesurer les lames d'outils coupantes, axes minces, fils d'acier et bords.</p> | <p>Axis and knives tracer AH Radius of skid: 25 mm For measuring small axis, knives, edge and wires.</p> | |
| <p>Achsen- und Schneidentaster AFH Ohne Gleitkufe Anwendung: Zum messen von Werkzeugschneiden, kanten, Drähten und dünnen Achsen</p> | <p>Palpeur pour petit axes et lames AFH Sans sabot Utilisation: pour mesurer les lames d'outils coupantes, axes minces, fils d'acier et bords.</p> | <p>Axis and knives tracer AFH Without skid For measuring small axis, knives, edge and wires.</p> | |
| <p>Bohrungstaster BH Gleitkufenradius : 10 mm kleinste Bohrung : \varnothing 2.5 mm maximale Messtiefe: 20 mm Versatz Diamant-Kufe: 2 mm Diamantspitze-Ende Taster: 2.5 mm</p> | <p>Palpeur de perçage BH sabot: r=10 mm perçage minimum: \varnothing 2.5 mm profondeur maximum: 20 mm déport diamant-sabot : 2 mm distance pointe en diamant-fin de palpeur : 2.5 mm</p> | <p>Bore tracer BH radius of skid : 10 mm smallest bore: \varnothing 2.5 mm max. measuring depth: 20 mm offset diamond skid: 2 mm diamond Point-end of tracer: 2.5 mm</p> | |
| <p>Standardtaster SH Gleitkufenradius : 25 mm kleinste Bohrung : \varnothing 8 mm maximale Messtiefe: 27 mm</p> | <p>Palpeur standard SH sabot: r=25 mm perçage minimum: \varnothing 8 mm profondeur maximum: 27 mm</p> | <p>Standard tracer SH radius of skid: 25 mm smallest bore: \varnothing 8 mm max. measuring depth: 27 mm</p> | |
| <p>Bohrungs- und Freitaster BZFH Ohne Gleitkufe kleinste Bohrung: \varnothing 1.5 mm maximale Messtiefe: 15 mm Spitze-Ende Taster: 0.3 mm</p> | <p>Palpeur de perçage BZFH sans sabot perçage minimum : \varnothing 1.5 mm profondeur maximum: 15 mm distance pointe en diamant-fin de palpeur : 0.3mm</p> | <p>Small bore tracer BZFH without tracing skid smallest bore: \varnothing 1.5 mm max. measuring depth: 15 mm Diamond point-end of tracer: 0.3mm</p> | |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | BFZH-06 | | |
|  | NH | | |
|  <p>X = 5 - 15 mm kundenspezifisch according to customer's need selon besoin du client</p> | NFH | | |
|  | NFH-20 | | |
|  <p>ca. 1.0</p> | ZH | | |
| <p>Bohrungs- und Freitaster BZFH-06 ohne Gleitkufe kleinste Bohrung: \varnothing 1.5 mm (BFH-06: \varnothing 0.8 mm) maximale Messtiefe: 15 mm Spitze-Ende Taster: 0.3mm</p> | <p>Palpeur de perçage BZFH-06 sans sabot perçage minimum : \varnothing 1.5 mm (BFH-06 : \varnothing 0.8 mm) profondeur maximum: 15 mm distance pointe en diamant-fin de palpeur: 0.3mm</p> | <p>Small bore tracer BZFH-06 without tracing skid smallest bore: \varnothing 1.5 mm (BFH-06: 0.8 mm) max. measuring depth: 15 mm Diamond point-end of tracer: 0.3mm</p> | |
| <p>Nutentaster NH Gleitkufenradius: 25 mm Maximale Nutentiefe: 15 mm Minimale Nutenbreite: 3 mm</p> | <p>Palpeur pour rainures NH sabot: r=25 mm profond. de rainure max: 15 mm largeur de rainure min: 3 mm</p> | <p>Slot tracer NH radius of skid: 25 mm max. depth of slot: 15 mm min. width of slot: 3 mm</p> | |
| <p>Nutenfreitaster NFH ohne Gleitkufe Maximale Nutentiefe: 20 mm (NFH-06: 10 mm) Minimale Nutenbreite: 1.5 mm (NFH-06: 1.0 mm)</p> | <p>Palpeur pour rainures NFH sans sabot profond. de rainure max: 20 mm (NFH-06: 10 mm) largeur de rainure min : 1.5 mm (NFH-06: 1.0 mm)</p> | <p>Slot tracer NFT without tracing skid max. depth of slot: 20 mm (NFH-06: 10 mm) min. width of slot: 1.5 mm (NFH-06: 1.0 mm)</p> | |
| <p>Nutenfreitaster NFH-06 ohne Gleitkufe Maximale Nutentiefe: 20 mm (NFH-06: 10 mm) Minimale Nutenbreite: 1.5 mm (NFH-06: 1.0 mm)</p> | <p>Palpeur pour rainures NFH-06 sans sabot profond. de rainure max: 20 mm (NFH-06: 10 mm) largeur de rainure min : 1.5 mm (NFH-06: 1.0 mm)</p> | <p>Slot tracer NFH-06 without tracing skid max. depth of slot: 20 mm (NFH-06: 10 mm) min. width of slot: 1.5 mm (NFH-06: 1.0 mm)</p> | |
| <p>Zahnflankentaster ZH Kufentaster ab Modul 2</p> | <p>Palpeur pour flancs d'engrenages ZH Palpeur à patin pour des flancs d'engrenages à partir de modul 2</p> | <p>Gear tooth flanks tracer ZH Tracer with skid for tooth flanks up to module 2</p> | |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | QH | | |
| | <p>Quertaster QH</p> <p>Gleitkufenradius: 25 mm für normale Anwendungen</p> | <p>Palpeur transversal QH</p> <p>Sabot : $r=25$ mm pour utilisation normale</p> | <p>Transversal tracer QH</p> <p>Radius of skid : 25 mm for standard use</p> |
|  | QKKH | | |
| | <p>Quertaster QKKH</p> <p>Gleitkufenradius: 1 mm Verwendung für radiale Messungen in Nuten. Maximale Messtiefe 7 mm It und Ic müssen minimal sein.</p> | <p>Palpeur transversal QKKH</p> <p>Sabot : $r=1$ mm Utilisation pour mesure radial dans des rainures. Profondeur maximale 7 mm Il faut appliquer le It et Ic minimal.</p> | <p>Transversal tracer QKKH</p> <p>Radius of skid : 1 mm For measuring radial in slots. Max. depth of slot: 7 mm Use minimum cutoff and length of trav- erse.</p> |
|  | QBH | | |
| | <p>Quertaster QBH</p> <p>Gleitkufenradius: 25 mm Anwendung für radiale Messungen in Bohrungen und Röhren etc. It und Ic müssen minimal sein.</p> | <p>Palpeur transversal QBH</p> <p>Sabot : $r=25$ mm Utilisation pour mesure radial en perça- ges et tubes etc. Il faut appliquer le It et Ic minimal.</p> | <p>Transversal tracer QBH</p> <p>Radius of skid : 25 mm For measuring radial in bores and tubes e.g. Use minimum cutoff and length of trav- erse.</p> |
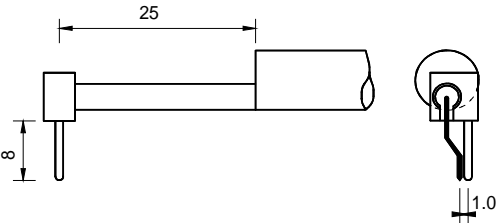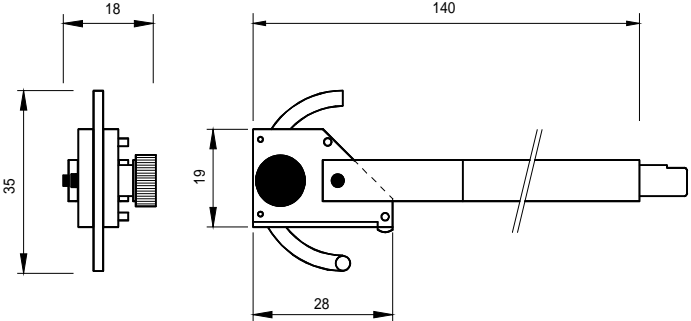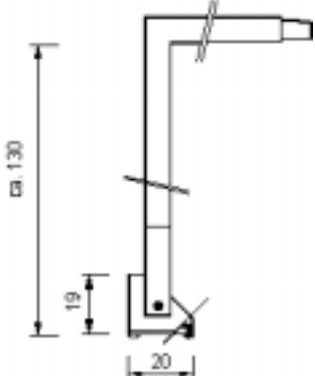
| | | | |
|--|--|---|--|
|  | KKH | | |
|  | UH | | |
|  | TH | | |
| <p>Konkav-Konvextaster KKH</p> <p>Gleitkufenradius: 1 mm Verwendung für konkave und konvexe Werkstücke mit einem minimalen Radius von 5 mm oder \varnothing 10 mm. Es können auch unregelmässige Rundungen gemessen werden. It und Ic müssen minimal sein.</p> | <p>Palpeur concave-convexe KKH</p> <p>Sabot : r=1mm Utilisation pour pièces concaves et convexes ayant un rayon minimum de 5 mm. Des courbures irrégulières peuvent également être mesurées. Il faut appliquer le It et Ic minimal.</p> | <p>Concave-convex tracer KKH</p> <p>Radius of skid: 1 mm For measuring concave and convex workpieces having a minimum radius of 5 mm. Also irregular curves can be measured. Use minimum cutoff and length of traverse.</p> | |
| <p>Kugel- und Umfangtaster UH</p> <p>Anwendung: Messen von Kugeln und Segmenten ab Durchmesser 4 mm. Dieser Taster arbeitet nicht nach den ISO/EN/DIN-Normen, weil die Messgeschwindigkeit geringer wird, je kleiner der gemessene Durchmesser ist!</p> | <p>Palpeur de mesure de circonferences et des billes UH</p> <p>Utilisation : pour mesurer des billes, ségments et circonferences à partir de \varnothing min. de 4 mm, sans limitation pour \varnothing plus grands. Ce palpeur ne travaille pas selon norme ISO/EN/DIN puisque la vitesse de mesure devient autant plus moindre que le diamètre de la piece mesurée soit plus petit!</p> | <p>Circumference- and ball tracer UH</p> <p>For measuring balls, segments and circumferences as from minimum diameter 4 mm. This Tracer does not work according to ISO/EN/DIN norms, as the measuring speed becomes lower, the smaller the measured diameter is!</p> | |
| <p>Tieftaster TH</p> <p>Gleitkufenradius: 25 mm Kleinste Messbreite: 14 mm Min. Messlänge: 20 mm + It Anwendung: Zum Messen von vertieft liegenden Messflächen.</p> | <p>Palpeur de mesure en profondeur TH</p> <p>Sabot : r=25 mm Min. largeur de mesure : 14 mm Min. longueur de mesur : 20 mm + It Utilisation: pour mesurer en profondeur</p> | <p>Basis tracer TH</p> <p>Radius of skid: 25 mm Smallest measuring width: 14 mm Smallest measuring length: 28 mm + It Use: for measuring of deep level flats.</p> | |

ASMETO AG

Verkauf:
ASMETO AG
Unt. Schwandenstrasse 42
CH-8805 Richterswil
Telefon: 0041 (0)44 684 78 20 Fax: 0041 (0)44 784 76 00

www.asmeto.com info@asmeto.ch

DIAVITE

Fabrikation und technische Beratung DIAVITE
ASMETO AG
Weieracherstrasse 5
CH-8184 Bachenbülach
Telefon: 0041 (0)44 687 24 86 Fax: 0041 (0)44 860 03 09